




2007 -

PEUGEOT 207 SW com.


Cat. No. P/034

e20

e20*94/20*0858*00

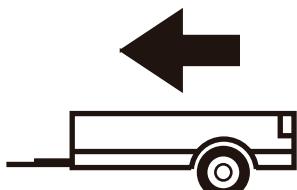



1150kg

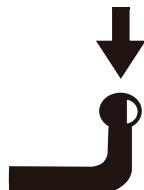

50kg

D = 6,88kN

$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$

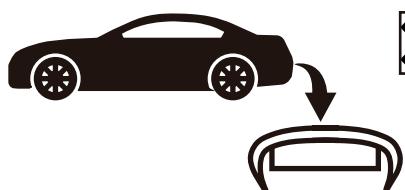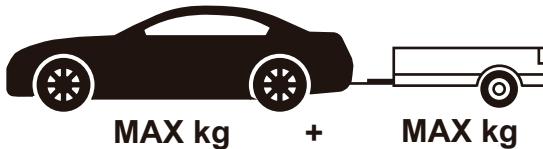


IMIOLA HAK-POL



96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

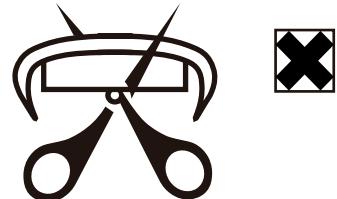

PRZEKRÓJ A-A

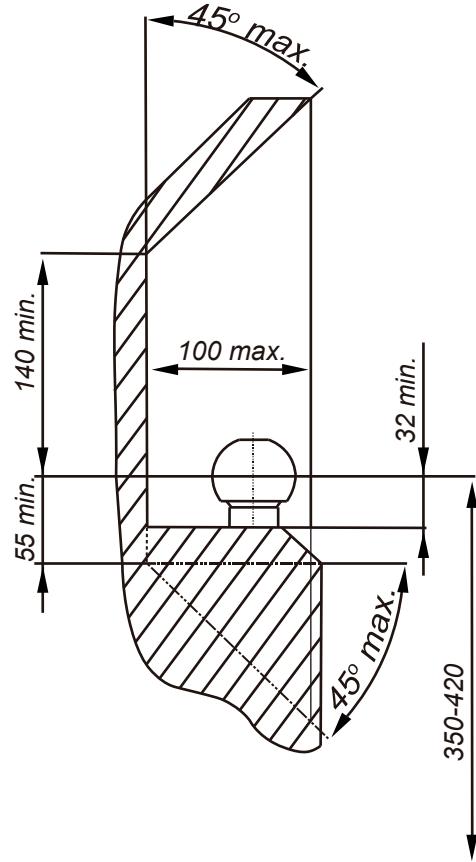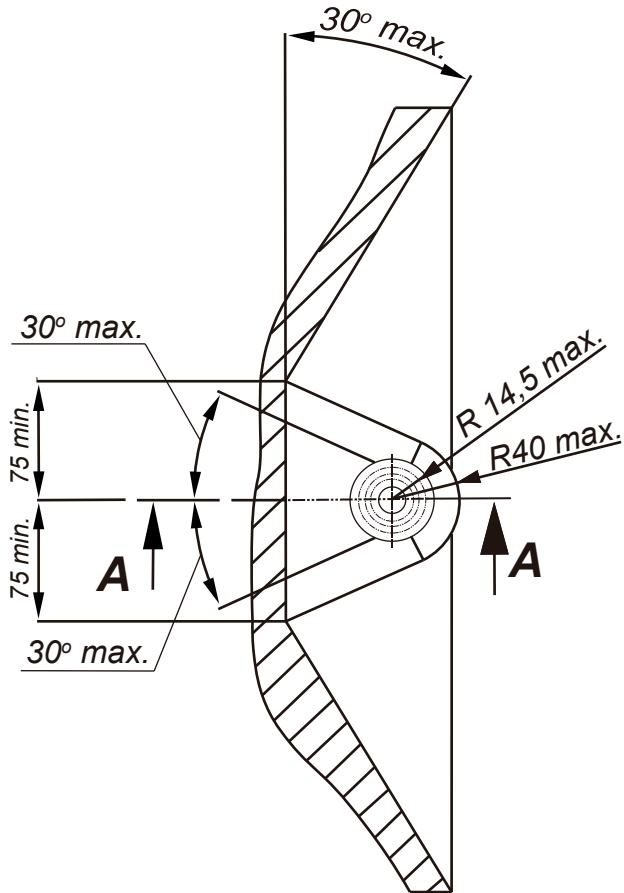


PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

F L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.

D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm

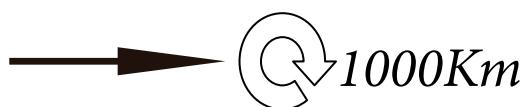

Nakrętka w koszyczku; Cage Nut A M10

Śruba M10x35-8.8 ; Bolt
Podkl. spręż.10,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut
Podkl. spręż.12,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Śruba M12x35-8.8 ; Bolt

Nakrętka w koszyczku;
Cage Nut A M10

A

D

C

Śruba M10x35-8.8 ; Bolt
Podkl. spręż.10,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Śruba M12x70-8.8 ; Bolt

Śruba M10x35-8.8 ; Bolt
Podkl. spręż.10,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer


E

F

B

Śruba M10x35-8.8 ; Bolt
Podkl. spręż.10,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

	A	x1		M12x70	2
	B	x1		M12x35	4
	C	x1		M10x35	6
	D	x1		Ø30xØ10,5x3	6
	E	x1		13	6
	F	x1		12,2	6
				10,2	6
				M10	4

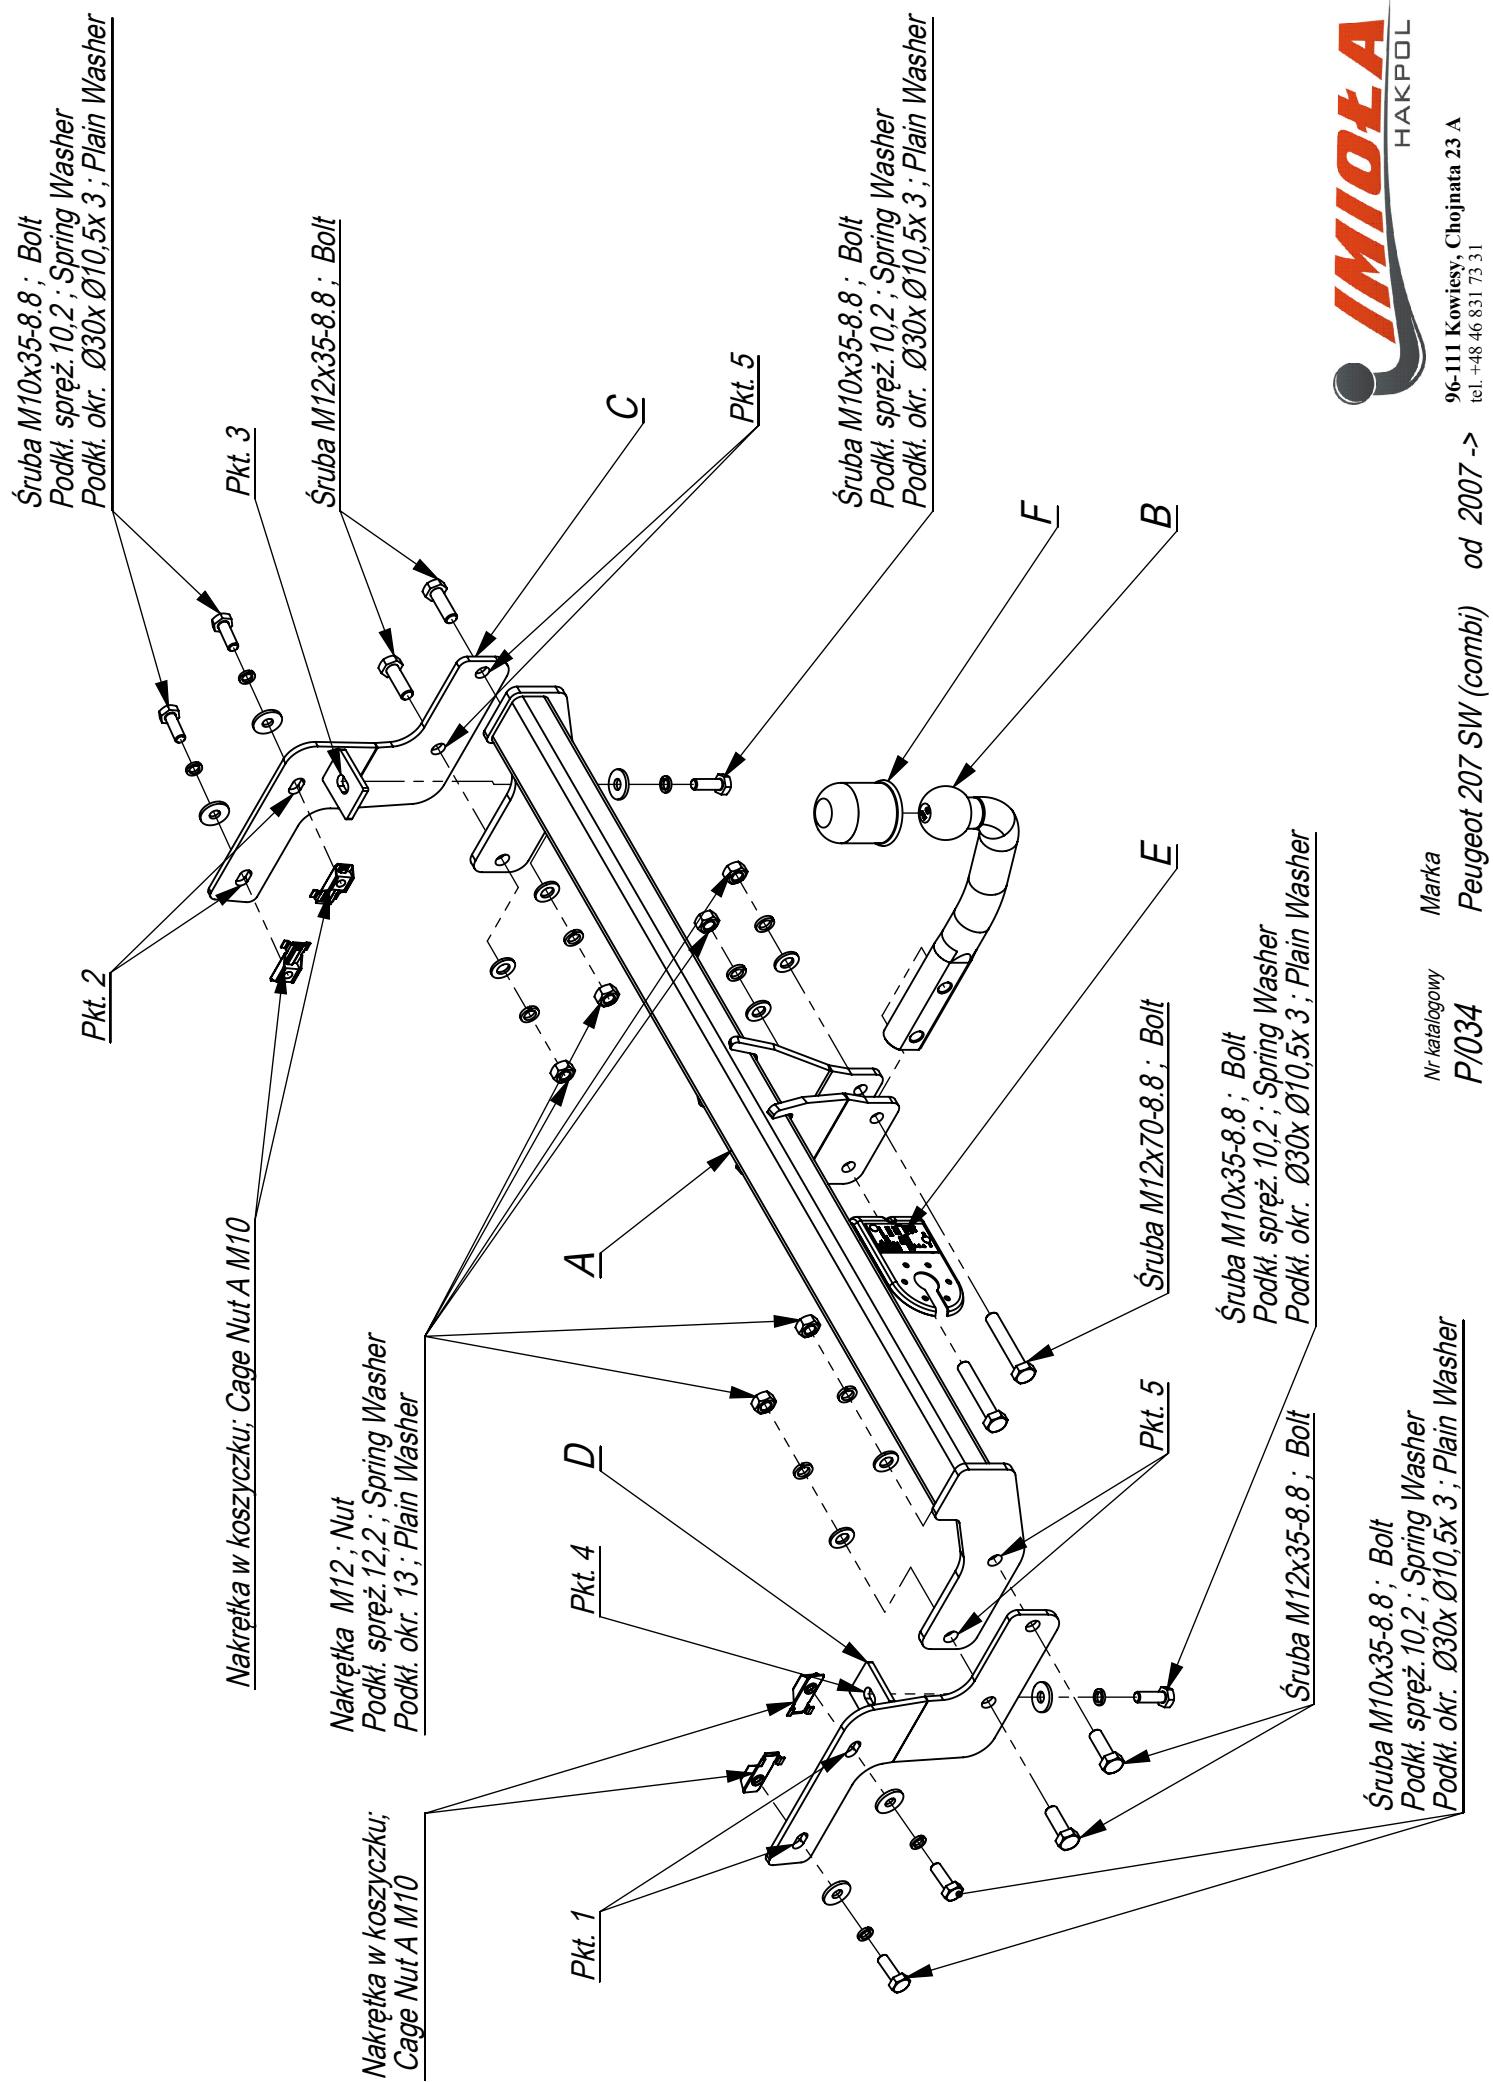

Nr katalogowy
P/034

Marka
Peugeot 207 SW (combi)

96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31

MiotA
HAKPOL

- Zdemontować zderzak.
- W technologiczne otwory w lewej i prawej podłużnicy włożyć wkładki z nakrętkami (caget nuts 44x17 mm).
- Elementy C i D przykręcić do podłużnic śrubami M10x35 8.8 (pkt 1,2,3 i 4).
- Przyłożyć belkę główną haka A do podłużnic i przykręcić śrubami M12x35 8.8 (pkt 5).
- Zamontować zderzak.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.

- Disassemble the bumper.
- Insert the caget nuts (44x17 mm) in the technological holes in the left and right metal clamp.
- Screw the elements C and D to the metal clamps with bolts M10x35 8.8 (point 1,2,3 and 4).
- Put the main bar A to the metal clamps and screw with bolts M12x35 8.8 (point 5).
- Assemble the bumper.
- Fix the ball and electric plate.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.

- Mettre les languettes en acier avec les écrous "Caget Nuts" M10 (point 1 et 2) a travers les ouvertures majeures dans les éléments de dcrochet C et D et ouvertures dans le longerons.
- Visser legerement les éléments C et D aux longerons avec les boulons M10x35 8.8 (point 1,2,3 et 4).
- Visser la traverse de crochet A aux éléments C et D de crochet par les boulons M12x35 8.8 (point 5),
- Visser la boule et tôle de la prise électrique par les boulons M12x70 8.8 (pkt 6).
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Raccorder le circuit électrique.

- Die Stoßstange abschrauben.
- In die vom Wer aus vorhandenen Öffnungen im linken und rechten Längsträger die Einlagen mit den Muttern Caget Nuts 44x17mm einlegen.
- Die Tragteile C und D an die Längsträger mit den Schrauben M10x35 8.8 anschrauben Punkt 1,2,3,4.
- Den Querbalken A an die Längsträger anlegen und mit den Schrauben M12x35 8.8 Punkt 5 anschrauben.
- Die Stoßstange einbauen.
- Die Kugel und die Steckdosenhalterung anschrauben.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenem Drehmoment festziehen.
- Die Elektroinstallation anschließen.

- Desenrosque el parachoques.
- Inserte la Cuget Nut M10 en los largueros a través de las aberturas de fábrica.).
- Fijar los elementos C y D a los largueros con tornillos M10x35 8.8 (punto 1,2,3,4).
- Apretar una barra el ganchode remolque A con los tornillos M12x35 8.8 (punto 5)..
- Montar el parachoques.
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Apretar la bola y la placa de la toma eléctrica.
- Conectar la instalación eléctrica.

