




1998-2004

RENAULT CLIO II


Cat. No. **R/016**

e20

e20 *94/20*0680*00

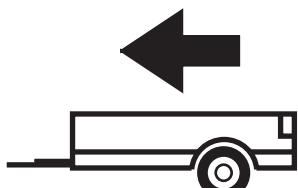




1200kg

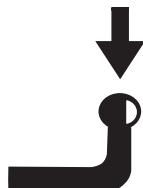

75kg

D = 6,67kN

$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$

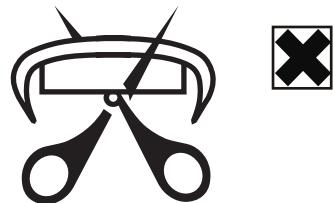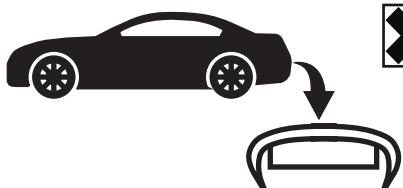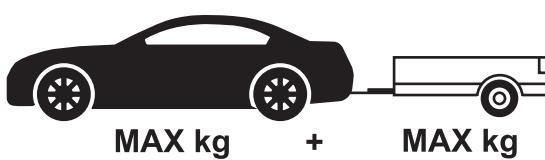



IMIOLA HAK-POL

96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

PRZEKRÓJ A-A

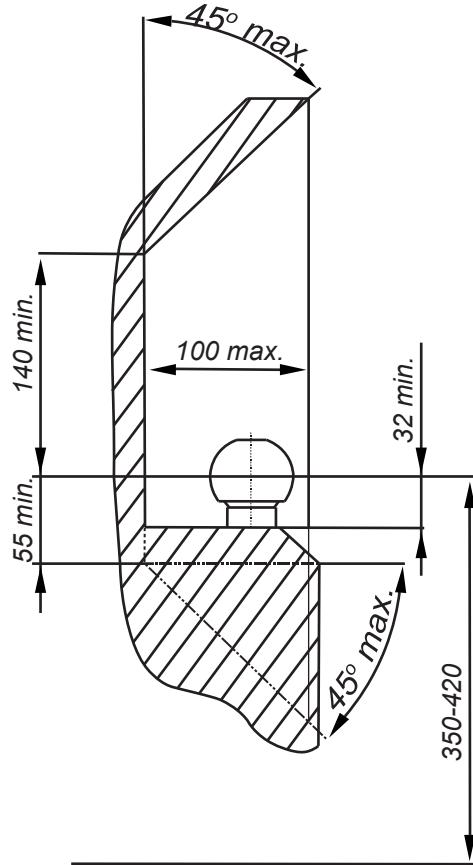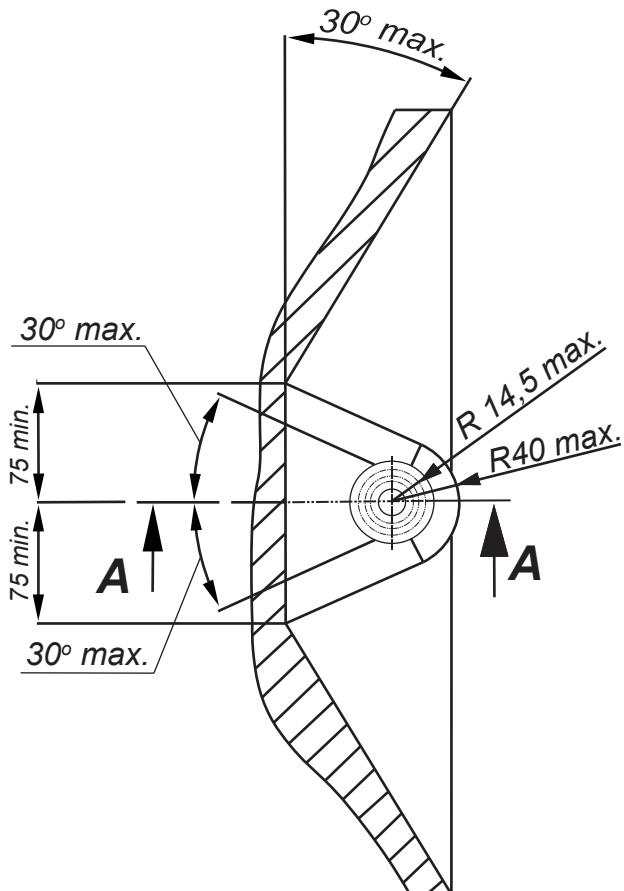

PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.


GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

F L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.


D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulässigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



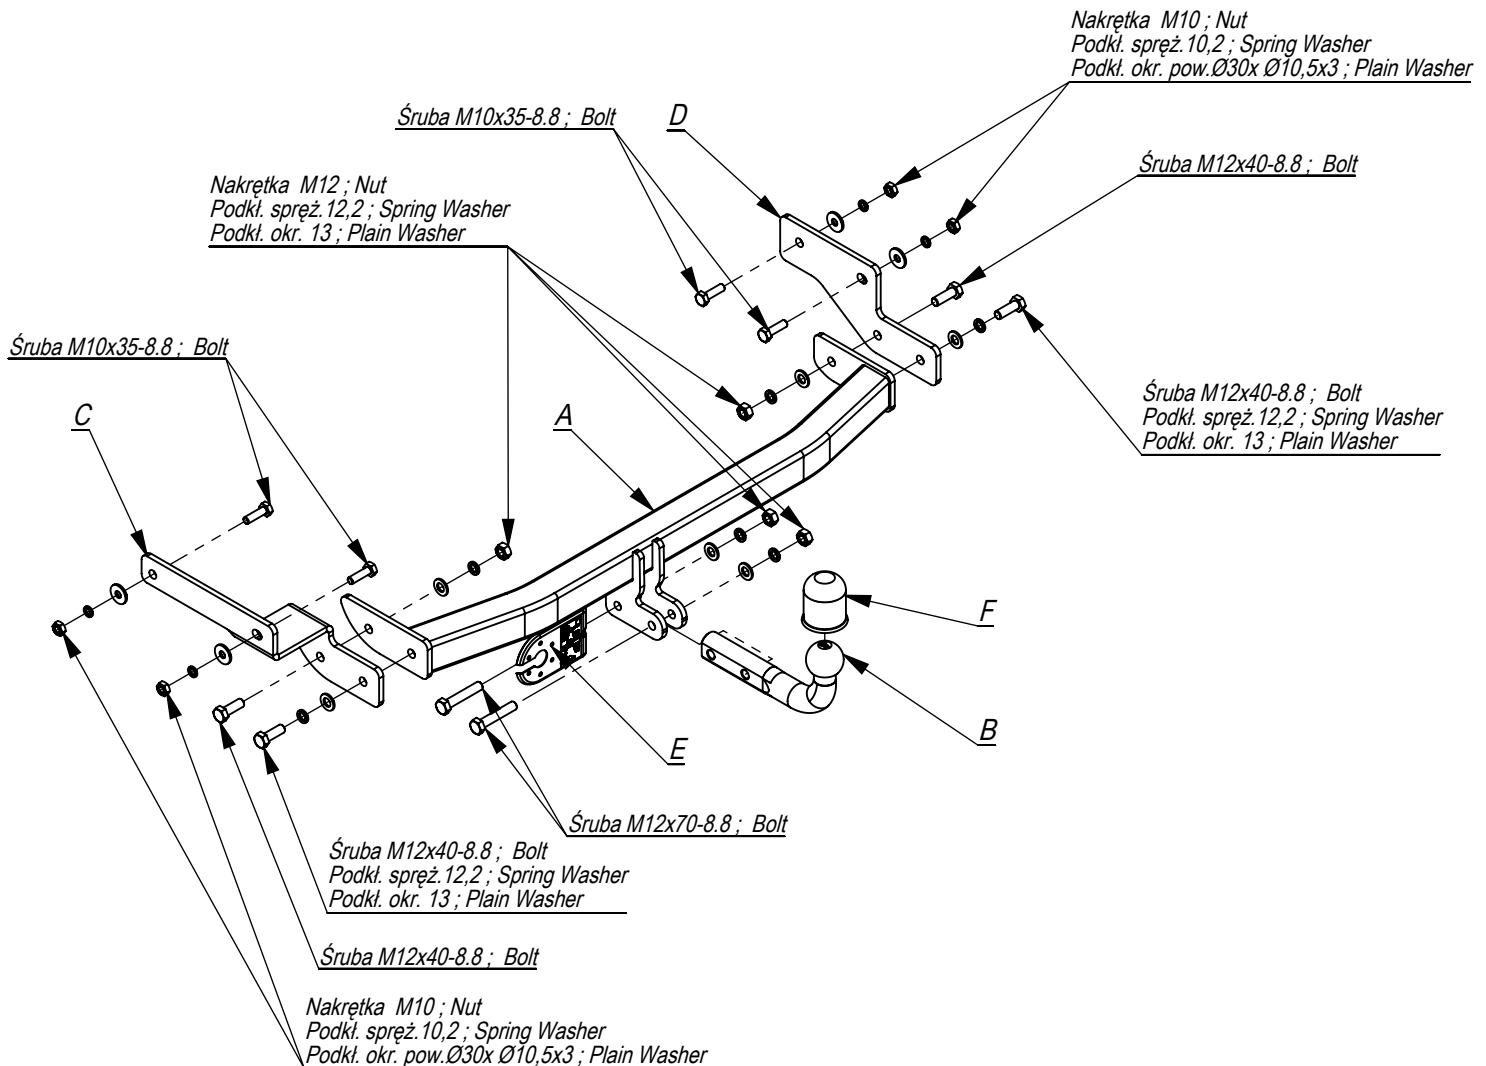

	A	x1		M12x70	2
				M12x40	4
				M10x35	4
	B	x1		M12	4
				M10	4
				Ø30xØ10,5x3	4
	C	x1			
	D	x1		13	6
	E	x1		12,2	6
	F	x1		10,2	4

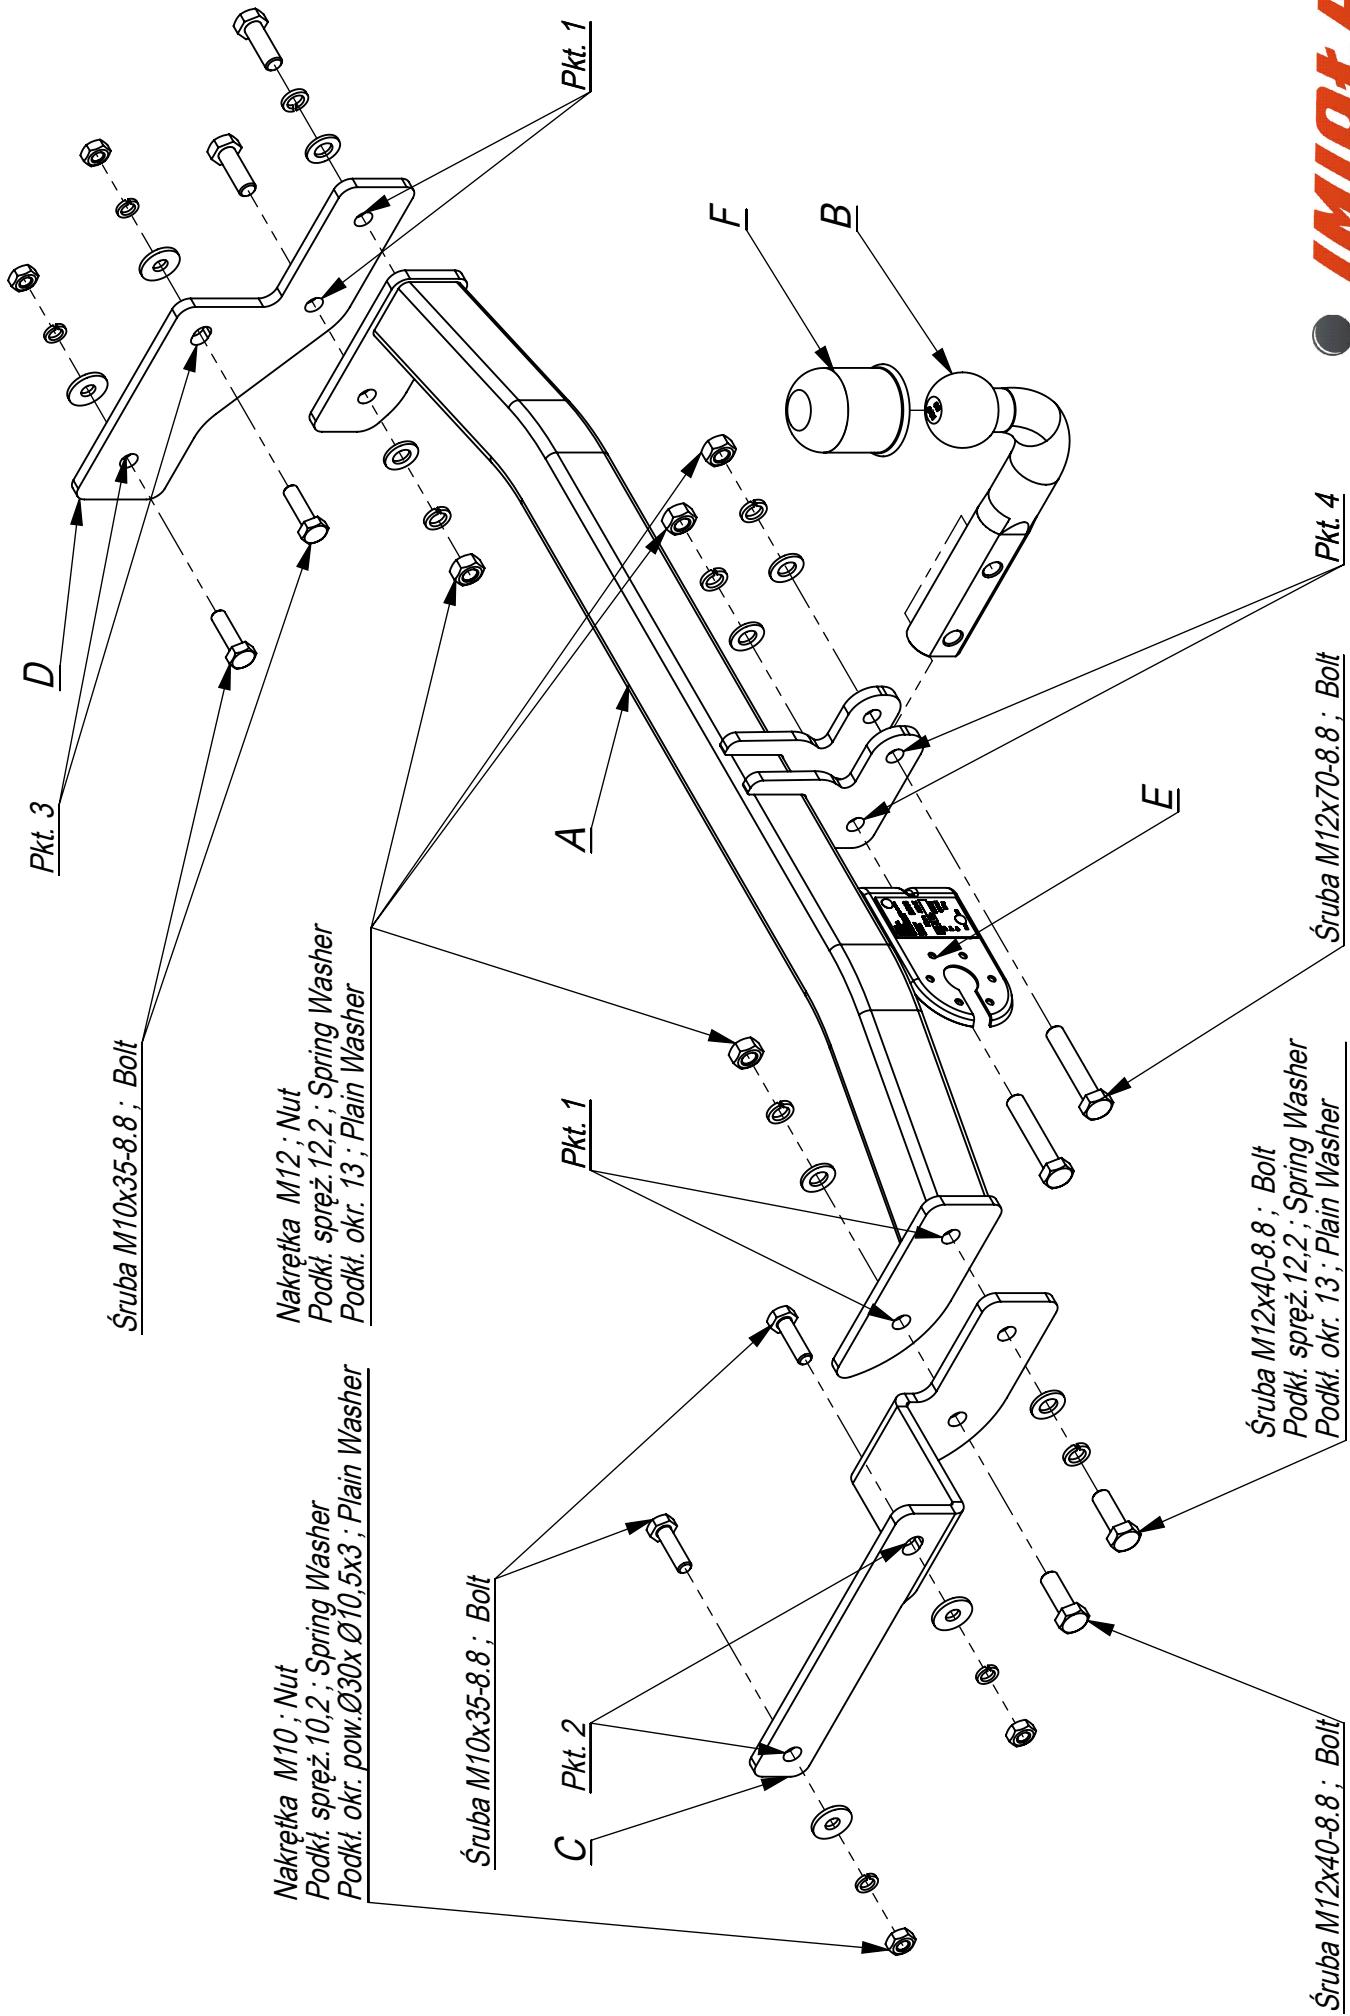









- Poprzez technologiczne otwory w podłużnicach (pkt 3) przykręcić lekko element D śrubami M10x35 8.8.
- Odkręcić wieszak tłumika i zdemontować osłonę termiczną.
- Poprzez technologiczne otwory w podłużnicach (pkt 2) przykręcić lekko element C śrubami M10x35 8.8.
- Do elementów C i D przykręcić lekko belkę zaczepu A śrubami M12x40 8.8 (pkt 1).
- Przykręcić kulę i podstawę gniazda elektrycznego.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.
- Przykręcić wieszak tłumika oraz zamontować osłonę termiczną

- Screw slightly the element D with bolts M10x35 8.8, through the technological holes in the metal clamps (point 3). Unscrew the hanger of the damper and disassemble thermal shield.
- Screw slightly the element C with bolts M10x35 8.8, through the technological holes in the metal clamps (point 2).
- Screw slightly the main bar A to the elements C and D with bolts M12x40 8.8 (point 1).
- Fix the ball and electric plate.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.
- Screw the hanger of the damper and assemble thermal shield.

- Desserrer la roue de secours,
- Serrez legErement les éléments de Rochet C et D aux longerons par les boulons M10x35 8.8 (point 2, 3).
- Serrew les éléments du crochet C et D au socle du Rochet A par les boulonsi M12x40 8.8 (point 1).
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau,
- Visser le crochet d'attelage et socle de prise électrique par les boulonsM12x70 8.8.
- Raccorder le circuit électrique.
- Desserrer la roue de secours.

- Durch die vom Werk aus vorhandenen in den Längsträgern Öffnungen (Punkt 3) das Tragteil D mit den Schrauben M10x35 8.8 locker anschrauben. Die Aufhängung des Auspufftopfs abschrauben und den Schutz demontieren.
- Durch die vom Werk aus in den Längsträgern vorhandenen Öffnungen (Punkt 2) das Tragteil C mit den Schrauben M10x35 8.8 locker anschrauben.
- An die Tragteile C und D den Querbalken A mit den Schrauben M12x40 8.8 (Punkt 1) locker anschrauben.
- Die Kugel mit der Steckdosenhalterung anschrauben.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenem Drehmoment festziehen.
- Die Elektroinstallation anschließen.
- Die Aufhängung des Auspufttopfs anschrauben, den Thermoschutz einbauen.

- Retire el silenciador de las perchas, desatornille la protección térmica.
- Limpiar los orificios tecnológicos roscada en los largueros.
- Fijar los elementos C y D del gancho a los largueros con tornillos M10x35, 8.8 (art. 3,2).
- Atornillar la viga de la bola de remolque A a los elementos C y D usando tornillos M12x40 8.8 (punto 1).
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Apretar la bola y la placa de la toma eléctrica.
- Conectar la instalación eléctrica.

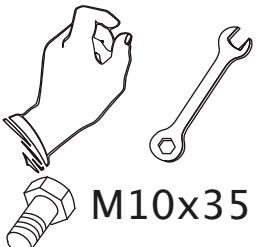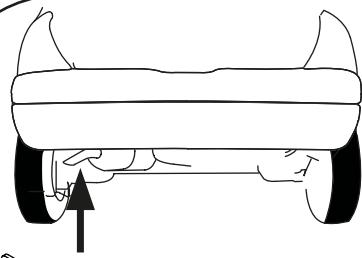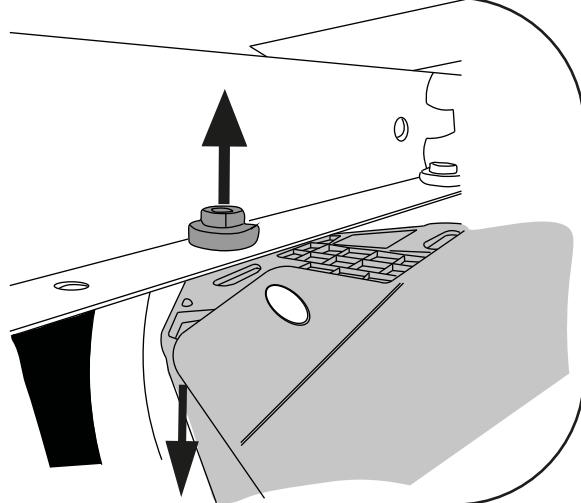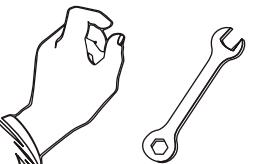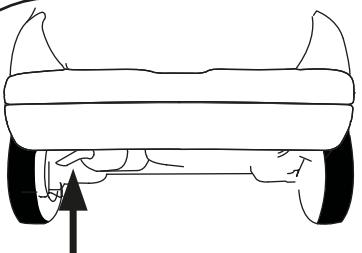
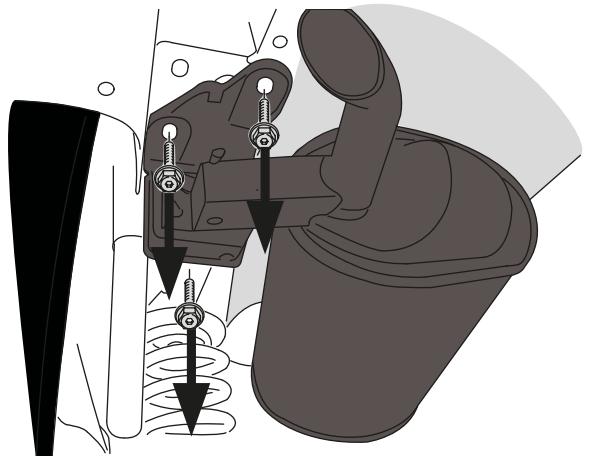
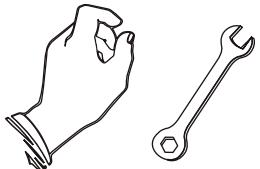
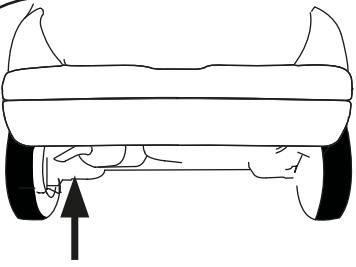




M10x35 x2

10,2 x2





Ø30xØ10,5x3 x2

M10 x2

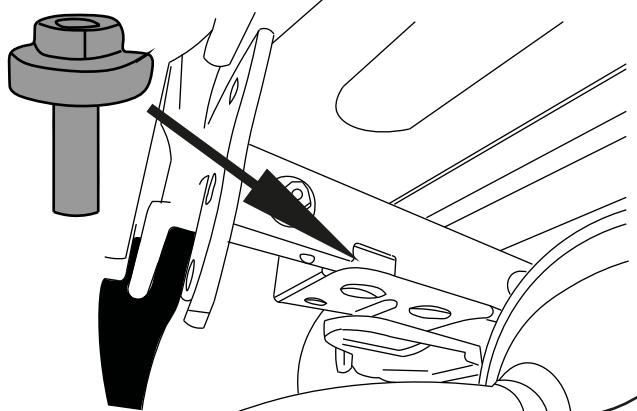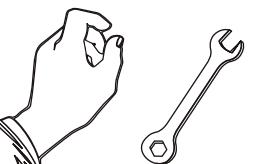
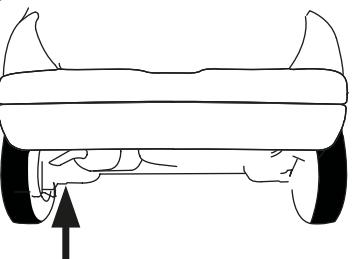
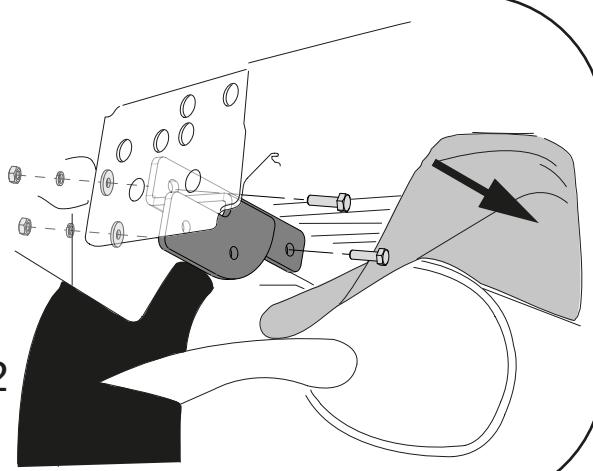


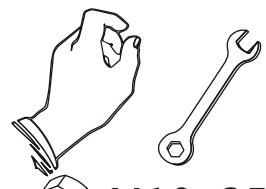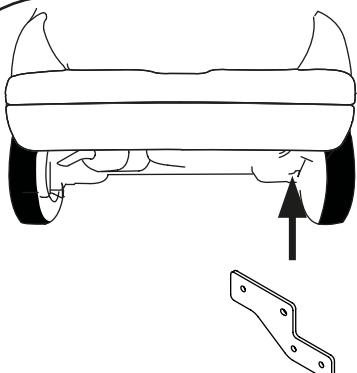

M10x35 x2

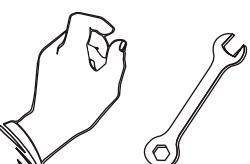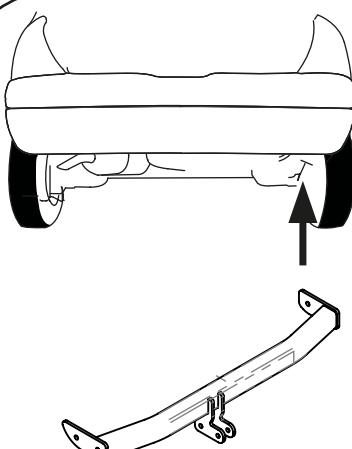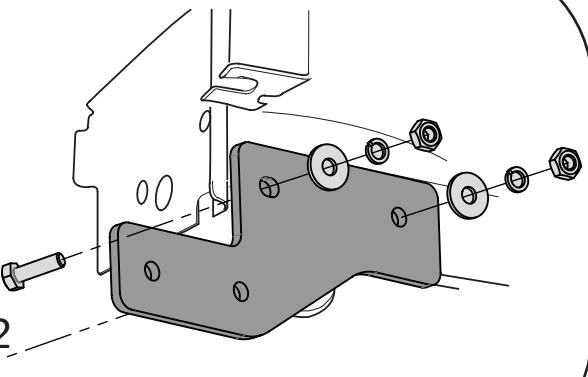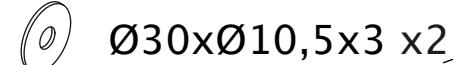

M12x40 x2

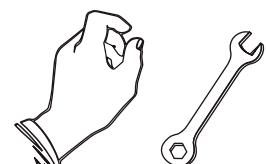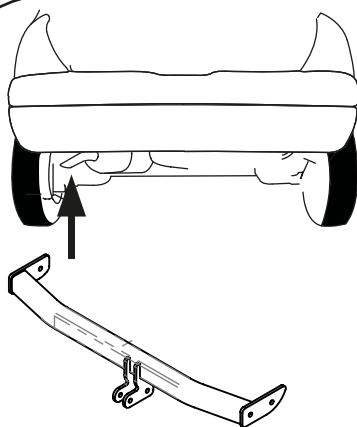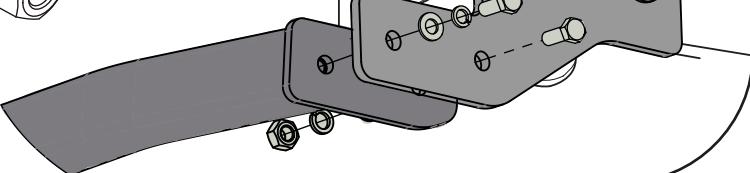

M12x40 x2

